

**中国石油天然气股份有限公司四川岷江销  
售分公司九寨沟漳扎加油站（分期）  
竣工环境保护验收监测报告表**

中衡检测验字[2018]第 305 号

建设单位：中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司

编制单位：四川中衡检测技术有限公司

2018 年 12 月

建设单位法人代表：申 瑄

编制单位法人代表：殷万国

项目负责人：陶国义

填表人：王文超

建设单位：中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司  
(盖章)

电话：028-61755205

传真：028-87284035

邮编：611830

地址：四川省成都市都江堰市彩虹大道南段 599 号

编制单位：四川中衡检测技术有限公司  
(盖章)

电话：0838-6185087

传真：0838-6185095

邮编：618000

地址：德阳市旌阳区金沙江东路 207 号 2、8 楼

表一

建设项目名称	中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司九寨沟漳扎加油站（分期）				
建设单位名称	中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司				
建设项目性质	新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√）				
建设地点	四川省阿坝州理县九寨沟漳扎镇				
主要产品名称	汽油、柴油销售				
设计生产能力	年销售汽油 2700t、柴油 1850t				
实际生产能力	年销售汽油 2700t、柴油 1850t				
建设项目环评时间	2015 年 11 月	开工建设时间	1999 年 8 月		
调试时间	2001 年 1 月	验收现场监测时间	2017 年 3 月 8 日~10 日		
环评报告表审批部门	阿坝藏族羌族自治州环境保护局	环评报告表编制单位	四川省地质工程勘察院		
环保设施设计单位	/	环保设施施工单位	/		
投资总概算	306.6 万元	环保投资总概算	58.6 万元	比例	19.1%
实际总投资	306.6 万元	实际环保投资	56 万元	比例	18.3%
验收监测依据	1、中华人民共和国国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 7 月 16 日）； 2、中华人民共和国生态环境部，公告（2018）9 号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（2018 年 5 月 15 日）； 3、《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日起实施，（2014 年 4 月 24 日修订）； 4、《中华人民共和国水污染防治法》，2018 年 1 月 1 日起实施，（2017 年 6 月 27 日修订）； 5、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年 1 月 1 日起				

	<p>实施，（2015年8月29日修订）；</p> <p>6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施，（1996年10月29日修订）；</p> <p>7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日起实施，（2016年11月7日修改）；</p> <p>8、四川省环境保护厅，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》，（2006年6月6日）；</p> <p>9、四川省环境保护厅，川环办发[2018]26号，关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知，（2018年3月2日）；</p> <p>10、阿坝藏族羌族自治州环境保护局，阿州环建函（2015）125号，《阿坝州环境保护局关于马尔康等44个加油站建设项目环境影响评价执行标准的复函》，2015年10月9日；</p> <p>11、四川省地质工程勘察院，《中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司九寨沟漳扎加油站环境影响报告表》，2015年11月；</p> <p>12、阿坝藏族羌族自治州环境保护局，阿州环审批（2015）95号，《阿坝州环境保护局关于中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司阿坝州44个加油站建设项目环境影响报告表的批复》，2015年12月18日；</p> <p>13、验收监测委托书。</p>
<p>验收监测标准、标号、级别</p>	<p>地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准。</p> <p>废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）</p>

表 2 无组织浓度排放限值；

厂界环境噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 的 2 类功能区标准；

固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

## 1 前言

### 1.1 项目概况及验收任务由来

中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司九寨沟漳扎加油站位于四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇。加油站始建于 1999 年，主要经营成品汽油、柴油等零售业务。站前道路为省道 301（九若公路），因位于九寨沟风景名胜区内，来往车辆较多，市场口岸价值较高，因此有必要在此处设立加油站点。城市加油站点是重要的城市交通基础设施，是城市综合功能的组成部分，加油设施的建设对提高城市服务功能，改善工作、生活及投资环境起着十分重要的作用。

2015 年 11 月四川省地质工程勘察院编制完成该项目环境影响报告表；2015 年 12 月 18 日，阿坝藏族羌族自治州环境保护局以阿州环审批（2015）95 号文下达了审查批复。

中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司九寨沟漳扎加油站于 2000 年 1 月正式开始运行，2014 年 11 月完成油气回收装置技改工作。由于州内自然环境因素、气候条件的影响，工期施工的特殊性，目前双层罐未整改（油岷销发〔2018〕202 号）；由于加油站地质及海拔原因，漳扎 加油站未设置地下水监控井。本次验收储罐区以单层罐进行验收，待双层罐、地下水监控井整改完成后，另行验收。

目前加油站主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间加油站能进行运行负荷调度，达设计能力的 75%以上，符合验收监测条件。

受中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司委托，四川中衡检测技术有

限公司于 2017 年 2 月对中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司九寨沟漳扎加油站项目进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础上编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于 2017 年 3 月 8 日~10 日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该工程竣工环境保护验收监测表。

中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司九寨沟漳扎加油站位于四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇。加油站站前为省道 301，距加油机 9m；紧邻加油站的西北面为港威瑞逸度假酒店，距最近的加油机 51m；东南面为鑫源宾馆，距储油罐区 50m。项目地理位置图见附图 1，外环境关系图见附图 2。

本项目劳动定员 3 人（站长 1 人），采用轮班制，每班 24 小时，年工作天数 365 天。本项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、办公及生活设施等，项目具体组成及主要环境问题见表 2-1，主要设备见表 2-2。项目水量平衡见图 2-1。

### 1.2 验收监测范围：

中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司九寨沟漳扎加油站验收范围有：主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、办公及生活设施。详见表 2-1。**本次验收不包括双层罐、地下水监控井，建设方整改双层罐时，地下水监控井须同时建设，完工后另行验收。**

### 1.3 验收监测内容：

- （1）废气监测；
- （2）厂界环境噪声监测；
- （3）地表水环境质量监测；
- （4）固体废物处理处置检查；
- （5）公众意见调查。

表二

2 项目工程内容及工艺流程介绍

2.1 工程建设内容及工程变更

2.1.1 项目建设内容

中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司九寨沟漳扎加油站项目位于四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇。九寨沟漳扎加油站设双枪潜油泵加油机 4 台，钢质埋地卧式油罐 6 个。卸油和加油油气回收系统各 1 套，单层钢网架罩棚、油罐车卸车位及卸车口各 1 座、站房、生活用房，及其环形消防车道地坪、消防沙池（2m<sup>3</sup>）、预处理池、危废暂存间、进出站指示标志等。加油站设 30m<sup>3</sup> 的汽油罐 4 座，30m<sup>3</sup> 柴油罐 2 座，油罐总储存能力 150m<sup>3</sup>（柴油减半计），加油站的等级为二级。加油站占地面积共计 3465.6m<sup>2</sup>，总建筑面积 1010m<sup>2</sup>。项目运营后具备年销售汽油 2700t、柴油 1850t 的能力。

表 2-1 项目组成及主要环境问题

名称	项目	建设内容		主要环境问题
		环评拟建	实际建成	
主体工程	加油区	加油机：4 台潜油泵双油品双枪加油机；罩棚及加油岛：网架结构，罩棚 25m×30m，高 7.0m；4 座独立加油岛	同环评一致	TVOC(非甲烷总烃)、废水、噪声
	储油罐	卧式埋地式储油钢罐 6 个，容积均为 30m <sup>3</sup> ，其中-10#柴油 1 座、0#柴油 1 座、93#汽油 3 座、97#汽油 1 座，总容积 150m <sup>3</sup> （柴油折半计）	93#、97#汽油更换为 92#、95#汽油，0#柴油罐 2 个，其余同环评一致	TVOC(非甲烷总烃)、废水、噪声、环境风险
辅助工程	卸油场	/	/	TVOC(非甲烷总烃)、废水、噪声
	加油车道地坪	采用混凝土路面，3 车道，中间宽度 12m、两侧各宽 5m，转弯半径不小于 9 米，方便加油车辆及应急消防车辆进出	同环评一致	
	实体围墙	198m，高 2.2m	同环评一致	/
公用工程	给排水系统	给水来自漳扎镇自来水厂，排水采取雨污分流制	同环评一致	废水
	供电系统	电源由地方供电网供给，并设 10kW 柴油发电机一台	电源由地方供电网供给，并设 50kW 柴油发电机一	发电机烟气、噪声

			台	
	安全消防系统	干粉灭火器 12 台，3kgCO <sub>2</sub> 干粉灭火器 2 台，4kg 干粉灭火器 10 台，灭火毯 6 张，消防铲 3 把，消防桶 3 个，设置 2m <sup>3</sup> 消防沙池 1 个	推车式干粉灭火器 2 台，3kgCO <sub>2</sub> 干粉灭火器 2 台，手提式 4kg 干粉灭火器 10 台，灭火毯 6 张，消防铲 3 把，消防桶 2 个，设置 2m <sup>3</sup> 消防沙池 1 个	/
	绿化面积	348m <sup>2</sup>	同环评一致	/
环保工程	污水处理系统	预处理池 1 座，容积 5m <sup>3</sup>	同环评一致	废水、固废
		新增隔油池和环保沟	已新增隔油池和环保沟	油水混合物
	油气回收装置	有卸油油气回收装置和加油油气回收装置	同环评一致	废气
	危废暂存间	设置在配套用房内，要求按照相关要求整改，做到地面防渗、防雨、防水，并设置标识	新增危废暂存箱，并设置了标识	危险废物、环境风险
	地下水防治	进行分区防渗，油罐区、加油区采取一级防渗，其他区域采取二级防渗	同环评一致	/
办公及生活设施	站房	50m <sup>2</sup> ，设置经理室、值班室、收银室	同环评一致	废水、固废、废气、噪声
	配发电间	80m <sup>2</sup> ，位于站内西北面	同环评一致	噪声
	生活用房	250m <sup>2</sup> ，位于站内北面角落，紧挨储油罐区，共 2 层，1 楼办公，2 楼为厨房、员工宿舍等	同环评一致	废水、废渣、噪声

### 2.1.2 项目主要设备介绍

表 2-2 主要设备一览表 单位：台

序号	设备名称	环评拟购置		实际购置		设置位置
		规格及型号	数量	规格及型号	数量	
1	地理卧式钢质油罐	30m <sup>3</sup>	6 个	30m <sup>3</sup>	6 个	油罐区
2	加油机	THN2024A 双枪	4 台	A2251A 双枪	4 台	加油区
3	发电机	10kw	1 套	50kw	1 套	配发电房
4	推车式干粉灭火器	MFZ8	12 台	MFZ35	2 具	油罐区
5	手提式干粉灭火器	4kg	10 具	4kg	10 具	油罐区、加油区、站房
6	手提式 CO <sub>2</sub> 干粉灭火器	3kg	2 具	3kg	2 具	配发电间
8	消防沙箱	2m <sup>3</sup>	1 个	2m <sup>3</sup>	1 个	油罐旁
9	灭火毯	1×1	6 床	1×1	6 床	罐区、加油区
10	消防桶		3 个		2 个	罐区
11	消防铲		3 个		3 个	油罐旁



### 2.1.3 项目变更情况

项目实际设置的汽油标号、油罐储存油品、危废暂存设施、隔油池容积、环保沟长度与原环评不一致。其中环保沟长度变短、隔油池容积减小、柴油发电机功率增大，根据加油站运行情况，目前环保沟、隔油池能够满足加油站含油雨水处理，柴油发电机仅停电时使用，污染物产生量小，上述变更不会增加污染物排放量，满足环保治理要求，因此项目以上变更不属于重大变更，可进行竣工环境保护验收。

变动情况见表 2-3。

表 2-3 项目变动情况汇总

类别	环评要求	实际建设	变动情况说明
主体工程	卧式埋地式储油钢罐 6 个，容积均为 30m <sup>3</sup> ，其中-10#柴油 1 座、0#柴油 1 座、93#汽油 3 座、97#汽油 1 座，总容积 150m <sup>3</sup> （柴油折半计）	93#、97#汽油更换为 92#、95#汽油，0#柴油罐 2 个，其余同环评一致	因国家实施国 V 标准，汽油油号发生变化。根据加油站实际销售情况，取消-10#柴油销售，原储油罐用于储存 0#柴油
环保工程	危废暂存间：设置在配套用房内，要求按照相关要求整改，做到地面防渗、防雨、防水，并设置标识	新增危废暂存箱，并设置了标识	加油站配套用房内无其他独立的房间，因此在消防沙箱旁设置了危废暂存箱。
	隔油池（5m <sup>3</sup> ）	隔油池（4m <sup>3</sup> ）	中石油岷江分公司统一建设，目前所建隔油池能满足加油站雨水隔油所需
	环保沟（180m）	环保沟（20m）	加油站地势存在高差，在地势较低侧修建环保沟，保证含油雨水收集

## 2.2 原辅材料消耗及水平衡

### 2.2.1 原辅材料消耗

表 2-4 主要原辅材料及能耗情况表

产品	环评预测		实际消耗		来源
	名称	年耗量	名称	年耗量	
原辅材料	93#汽油	2200t	92#汽油	2200t	彭州石化基地 天回油库 104 号油库
	97#汽油	500t	95#汽油	500t	
	0#柴油	1800t	0#柴油	1850t	
	-10#汽油	50t	-10#柴油	0t	
能源	电	4.2 kw·h	电	4.2 kw·h	当地电网
水	地表水	857.752m <sup>3</sup>	水	539.47m <sup>3</sup>	漳扎镇自来水厂

### 2.2.2 项目水平衡

本项目用水量为 1.478m<sup>3</sup>/d，无生产废水产生，废水主要为生活污水，产生量为 0.904m<sup>3</sup>/d。项目水平衡图见图 2-1。

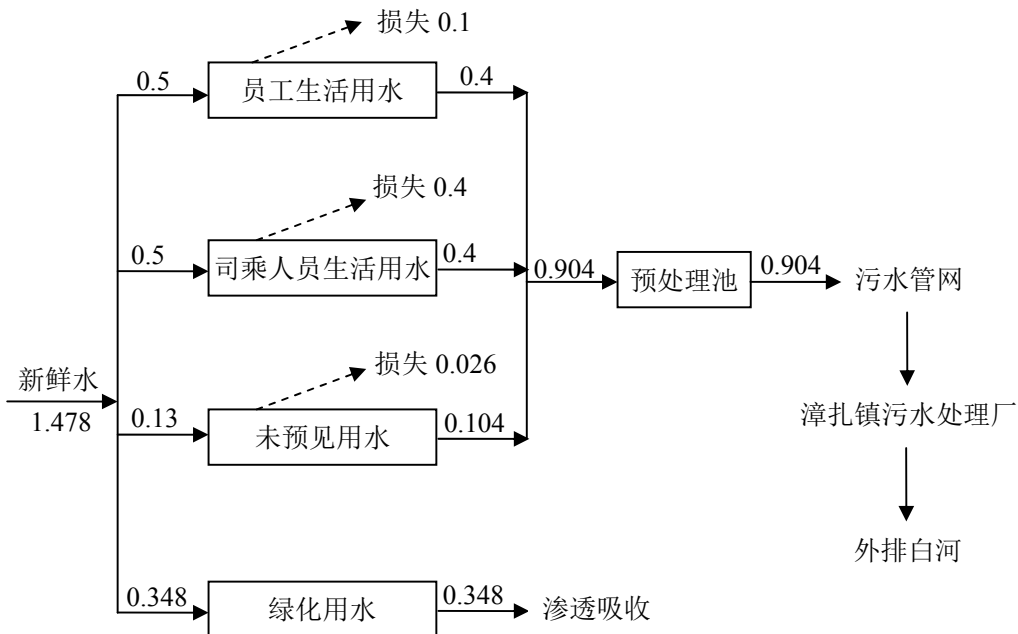


图 2-1 项目水平衡图 (单位: m<sup>3</sup>/d)

## 2.3 主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）

### 1、项目营运工艺流程

该加油站采用密闭卸油方式和潜油泵一泵供多枪的供油方式，油罐室外埋地设置、加油机未设在室内。营运期主要工艺为运输、卸油、储存、输送及计量销售过程，整个过程为全封闭系统。加油站对整个成品油供应流程进行集中控制和管理，由加油站员工人工操作各个工艺环节。

#### （1）卸油工艺

本项目成品油由汽车槽车运来，采用密闭卸油方式从槽车自流卸入成品油储罐储存。

按汽油各种标号设置，油罐车用导静电软管连接埋地储罐卸油阀门，按大于 2% 的坡度坡向油罐，采取单管分品种独立卸油方式，配备快速接头和卸油软管，利用位差，油料自流到地下储罐中。通气管道以大于 1% 的坡度坡向油罐。

#### （2）储油工艺

汽油在储存罐中常压储存。6 个 30m<sup>3</sup> 卧式埋地式储油钢罐进行清洗、防腐处理后设置，并考虑油罐在地下水位以下时采取防止油罐上浮的抗浮措施。直埋地下油罐的外表面进行防腐处理后采用回填不少于 0.3m 级配砂石保护层处理。卸油管向下伸至罐内距罐底 0.20m 处，并设置 4 根  $\Phi 50$  通气管，高于 4.5m。通气管口安装  $\Phi 50$  阻火器。

#### （3）加油工艺

加油站的加油机均为潜油泵式税控加油机。工作人员根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误，提枪加油。提枪加油时，控制系统启动安装在油罐人孔上的潜油泵将油品经加油枪向汽车油箱加油，加油完毕后收枪复位，控制系统终止潜油泵运行。

加油机内部中央部位安装加油油气回收管道，汽油罐的人孔盖上安装的真空泵将该管道内的油蒸汽抽到汽油油罐内。

营运过程工艺流程及产污环节如图 2-2、2-3。




图 2-2 项目营运期工艺流程

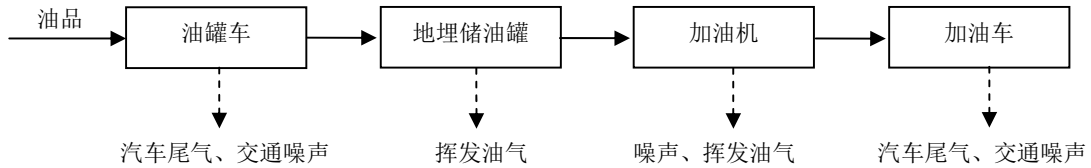


图 2-3 项目营运期产污环节框图

### 2.3.2 油气回收系统回收流程

加油站设汽油二次油气回收系统：卸油油气回收及集中式加油油气回收。该系统用以回收加油时油箱挥发出来的油气，其原理是将整个系统封闭，采用双通道加油枪和连接管将注油产生的油气抽回油罐来平衡油罐因发油过程导致的压力下降。

卸油（一次）油气回收：埋地油罐的气相空间与槽车的气相空间通过卸油点的油气回收气相工艺管线及气相软管连通，在卸油过程将汽油储罐中的油气回收至油罐车内。本站在密闭卸油点处设立了油气回收专用接头，当采用卸油油气回收时，通过 DN80 的导静电耐油软管，将密闭卸油点处的油气回收接头与油罐车上的油气回收管道接口相连，当储油罐内液面上升时，液面之上的油气在压力作用下流入油罐车内。可以达到回收等体积的油气的效果。卸油油气回收工艺流程方块图如下：




图 2-4 卸油油气回收工艺流程图

加油（二次）油气回收：本站采用集中式加油油气回收系统管线，当采用加油油气回收时使用油气回收型加油枪，并在加油机内安装真空泵。真空泵控制板与加油机脉冲发生器连接，当加油枪加油时，获得脉冲信号，真空泵启动，通过加油枪

回收油气。所有加油机的油气回收管线进口并联，汇集到加油油气回收总管，加油油气回收总管直接进入最低标号油罐，起到回收加油油气的作用。

在启动卸油油气回收及加油油气回收系统时，需将汽油储罐的通气管连通。如启动油气回收系统，不会产生过多油气，选用 DN50 的通气管并联即可满足使用要求。启动油气回收系统时为了防止在卸油过程中串油，需在汽油储罐卸油管线上安装卸油防溢阀。

同时为了保证整个系统的密闭性，连通的汽油通气管需设阻火型机械呼吸阀和防雨型阻火器，并对应安装球阀。阻火型机械呼吸阀的球阀为常开状态，当储罐内气压过高时，机械呼吸阀打开，集中排出油气，当储罐内气压过低时，机械呼吸阀打开，空气可进入储罐内。防雨型阻火器下的球阀为常闭状态，当阻火型机械呼吸阀失去作用时，可打开防雨型阻火器下的球阀，防止储罐内气压过高或过低，对储罐造成破坏。

加油油气回收工艺流程方块图如下：




图 2-5 加油油气回收工艺流程图

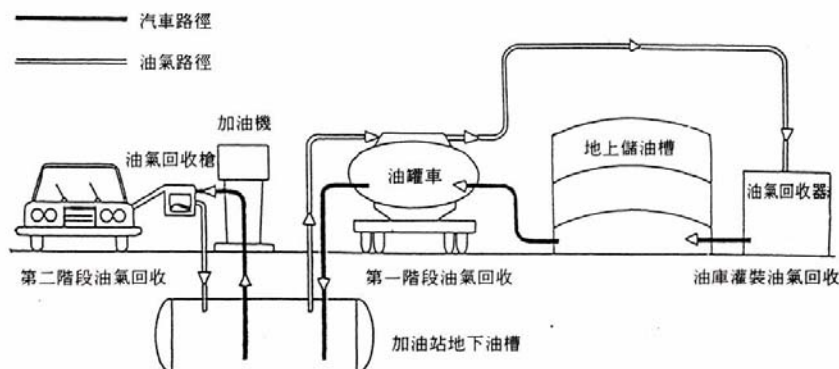


图 2-6 油气回收流程示意图

表三

### 3 主要污染源、污染物处理和排放

#### 3.1 废水的产生、治理及排放

本项目排放的废水主要是生活污水、含油雨水。

生活污水主要污染物有 pH、COD、SS、NH<sub>3</sub>-N 等，经预处理池（5m<sup>3</sup>）收集处理后，经污水管网进入漳扎镇污水处理厂处理，尾水排入白河。含油雨水经环保沟（20m）收集，经隔油池（4m<sup>3</sup>）处理后排入地表水。

同时，通过对项目所在地地表水体进行现状监测可知，项目运行过程中未改变区域地表水环境功能，对地表水环境影响较小。

#### 3.2 废气的产生、治理及排放

本项目运营期，加油站大气污染物主要来源于汽油的挥发烃类气体、汽车尾气和柴油发电机烟气。

汽油的挥发性烃类气体：采用地理式钢制储油罐，密闭性较好，减少油罐小呼吸蒸发损耗。加油站采用自封式加油枪及密闭卸油的方式，卸油口安装一次油气回收系统，加油机安装二次油气回收系统，减少非甲烷总烃的排放。根据成都市计量检定测试院监测报告（报告编号：第 201800028760），加油站内油气回收系统的密闭性、液阻、气液比均符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20957-2007）技术要求。

汽车尾气：通过加强管理，减少汽车尾气的排放。

柴油发电机：本项目配备柴油发电机组 1 台（50kW），仅停电时使用，采用 0#柴油作为燃料，主要污染物为烟尘、CO<sub>2</sub>、CO、HC、NO<sub>x</sub>、SO<sub>2</sub> 等。0#柴油属清洁能源，燃烧后产生的废气污染物量较少，产生的废气通过管道排放，对周围环境影响较小。

通过对加油站所在地无组织排放的废气监测结果表明，项目运行过程中对下风向影响较小。无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 中无组织排放标准要求。

### 3.3 噪声的产生、治理

本项目产生的噪声主要为设备噪声、进出车辆噪声及加油站人群活动噪声。

项目采取的降噪措施主要有：选用低噪设备、合理布局、采取减振措施、加强管理、禁止鸣笛等措施。

通过监测，项目运行过程中厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中的 2 类标准要求。

### 3.4 固体废弃物的产生、治理及排放

本项目固体废物主要为员工及司乘人员生活垃圾、预处理池污泥、隔油池油水混合物、废河沙、油罐清洗废液及部分沾油废物。

治理措施：生活垃圾产生量约为 1.0t/a、沾油废物产生量约为 0.02t/a，集中收集后由环卫部门统一集中处理。预处理池污泥产生量约为 0.5t/a，定期清掏，交由环卫部门处理。废河沙产生量约 0.8t/a、隔油池废油产生量约 0.03t/a，集中收集于危废暂存间，交由四川省中明环境治理有限公司统一处理。油罐清洗废油渣产生量为 0.04t/4~5a，由油罐清洗单位（成都市蒲江县油库建筑安装工程有限公司）处理。

该项目固体废物详细处置情况见表 3-1。

表 3-1 固体废物排放及处理方法

序号	来源	产生量(t/a)	废物识别	处置方式
1	工作人员、司乘人员	1.0	一般废物	环卫部门统一清运处理
2	预处理池污泥	0.5	一般废物	由农户清掏用作农肥使用
3	隔油池废油	0.03	危险废物 HW09	交由四川省中明环境治理有限公司 统一处理
4	沾油废河沙	0.8	危险废物 HW08	
5	沾油废物（沾油废抹布、废棉纱）	0.02	危险废物 HW49	根据《国家危废名录》2016 版，废弃的沾油抹布、废棉纱属于豁免名单，与生活垃圾一起交由环卫部门处理。
6	油罐清洗废液	0.04t/4~5a	危险废物 HW08	由油罐清洗单位（成都市蒲江县油库建筑安装工程有限公司）处理

### 3.5 地下水防治

本项目运营期可能对地下水造成污染的途径主要有：加油区、油罐区等对地下水造成的污染。

采取的防治措施主要有：项目油罐为卧式埋地式储油钢罐，储罐底板下部设混

凝土垫层。卸油、通气、油气回收工艺管道采用无缝钢管，管道组成件与无缝钢管材质相同，出油工艺管道采用单层复合材料管道。埋地钢管的连接采用焊接。同时加强管理，规范操作，避免项目运营对地下水造成影响。业主承诺在 2019 年 12 月 31 日前将单层罐整改为双层罐（承诺见附件 11）。

### 3.6 处理设施

表 3-2 环保设施（措施）及投资一览表 单位：万元

项目	环评		实际		备注	
	内容	投资	内容	投资		
运营期	废气治理	油气回收装置	20	油气回收装置	20	
		预处理池（5m <sup>3</sup> ）	0.4	预处理池（5m <sup>3</sup> ）	0.4	
	废水治理	隔油池（5m <sup>3</sup> ）	2.0	隔油池（4m <sup>3</sup> ）	2.0	
		储油区地面硬化等防渗处理	2.6	储油区地面硬化等防渗处理	2.6	
		环保沟（180m）	3	环保沟（20m）	0.4	
	噪声治理	隔音及减振等措施	0.5	隔音及减振等措施	0.5	
	固废处置	生活垃圾由环卫部门统一清运	0.5	生活垃圾由环卫部门统一清运	0.5	
		危险废物暂存设施	1.0	危险废物暂存箱	1.0	
	地下水防治	采用双层复合材料埋地罐、储罐底部采用混凝土垫层、修建人孔井、修建罐区围堰和道路硬化等措施	9	双层复合材料埋地罐限期整改，红头文及承诺书见附件 11、附件 12。目前储罐底部采用混凝土垫层、修建人孔井、修建罐区围堰和道路硬化等措施	9	未计算双层复合材料埋地罐费用
	风险防范	储罐等进行专业的防火、防腐、防爆、防电和防雷设计；购置劳动防护用品，设置安全警示标志，购买灭火器等防火设备；设置消防砂池、可燃气体报警监测器、火灾报警系统；企业设置安全生产管理科，配备足够的安全生产管理人员，定期对员工进行安全生产教育、应急预案建设；定期检查设备、防渗、防漏以及防腐措施	19	储罐等进行了专业的防火、防腐、防爆、防电和防雷设计；已购置劳动防护用品，设置了安全警示标志，购买了灭火器等防火设备；设置了消防砂池；企业设置了安全生产管理科，配备足够的安全生产管理人员，定期对员工进行安全生产教育、建立了应急预案，并于 2017 年 6 月 7 日报送九寨沟县环保局备案，备案号：513225-2017-007-L；定期检查设备、防渗、防漏以	19	



				及防腐措施		
本次环评措施投资估算小计			58.6		56	

表 3-3 污染源及处理设施对照表

内容类型	污染源	污染物名称	环评要求防治措施	实际落实	排放去向
大气	储油、加油	非甲烷总烃	配置卸油及加油油气回收装置，卸油及加油油气回收利用	①用埋地卧式钢制储油罐，储罐密闭，减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质，卸油口设置了一次油气回收装置。 ②加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，一定程度上减少了非甲烷总烃的排放，且加油机安装了二次油气回收装置。	外环境
	发电机	SO <sub>2</sub> 、NO <sub>2</sub> 、烟尘	加强管理	采用 0#柴油作为燃料，燃烧废气经排气管引至屋外排放	外环境
	汽车尾气	CO、NO <sub>2</sub> 、HC	加强管理	加强管理，自然扩散	外环境
废水	生活废水	COD、BOD <sub>5</sub> 、SS、NH <sub>3</sub> -N	预处理池处理后经预处理池处理，通过加油站总排口排入城市污水管网，进入漳扎镇污水处理厂深度处理后排入白河	预处理池处理后经污水管网进入漳扎镇污水处理厂处理	白河
	含油雨水	石油类、SS	经环保沟（180m）收集，经斜板隔油池（5m <sup>3</sup> ）处理后排入地表水。	经环保沟（20m）收集，经隔油池（4m <sup>3</sup> ）处理后排入地表水。	白河
固废	站房	生活垃圾	环卫部门统一清运处理	由垃圾桶统一收集后，由环卫部门统一清运	--
	预处理池	污泥		农户定期拉走就近用做农肥	--
	加油站	含油河沙	交由有资质的单位收运处置	交由四川省中明环境治理有限公司统一处理	--
	加油站	沾油废物		实行危废豁免管理，与生活垃圾一起交由环卫部门清运处理	--
	油罐	油渣	清罐施工作业单位处理	清罐施工作业单位处理	--
噪声	设备	设备噪声	加强管理，使用低噪设备，采取隔音、消音、减震措施	选用低噪设备、合理布局、采取减振措施、加强管理、禁止鸣笛等措施	外环境
	机动车	交通噪声			
	人群	社会噪声			

表四

**4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：**

**4.1 环评主要结论**

本项目符合国家现有产业政策，与当地规划相容，选址合理，项目贯彻了“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则。项目厂址区域环境现状质量良好，采取的污染防治措施可行、有效，在严格落实本报告提出的各项环境保护措施后，项目建设所产生的不利影响可以得到减缓或消除，故本次评价认为，项目从环境保护角度论证是可行的。

**4.2 环评建议**

(1) 项目新增 5m<sup>3</sup> 的斜板式隔油池 1 座，并在加油区和卸油区设置长约 180m 的环保收集沟，使站内地坪含油雨水经环保沟收集后进入隔油池，隔油处理后排入地表水，杜绝含油雨水入河，油污交由有资质的单位集中处理。

(2) 建设单位应与有资质的单位签订危险废物收集转运合同，并将站内产生的危险废物交由有资质的单位收运处置；同时，在站内设置危险废物暂存设施，危险废物暂存设施必须做好“三防”措施。

(3) 项目营运期要经常对预处理池进行清掏，以保证污染物去除率满足废水处理的需要；确保污水经过处理后完全符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。

(4) 项目必须按照安全评价的要求进行安全建设和运营，落实单位安全生产制度和责任，建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，做到快速、高效、安全处置。

(5) 加强安全检查，完善风险管理措施，必须保证油品不外泄，不造成环境污染事故发生。

(6) 进行油罐更换时，施工和建设单位需留下现场施工照片，以便管理部门进行查验。

(7) 加强油站内部管理，成立环境管理机构，负责全站区的环境管理工作，保

证环保装置正常运行，并建立完善的环保档案，接受环保主管部门的指导监督和检验。

（8）及时检查各阀门是否泄漏，并采取更换措施，保证运行安全，设备完好，防火防爆。

（9）委托当地环境监测站，定期进行环境监测，为企业环境管理提供依据。

（10）加油站每 3 年进行油罐、管线探伤作业，加油站探伤作业交由专业作业单位进行，由于探伤作业时专业设备会产生辐射，环评要求加油站进行探伤作业时设置缓冲区，除了作业人员外，其余人员不得入内。

### 4.3 环评批复

阿坝州环境保护局 2015 年 12 月 18 日对《中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司阿坝州 44 个加油站建设项目环境影响报告表》进行了批复，如下：

根据《四川省环境保护厅关于对中国石油四川销售分公司油库加油站补办环评手续的复函》（川环建函〔2015〕22 号）要求，你公司报送的“中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司阿坝州 44 个加油站”《建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查研究，现对该项目环境影响“报告表”批复如下：

一、项目位于阿坝州 13 县境内，有阿坝加油站、福利加油站、郭竹铺加油站、黑水芦花加油站、黑水木苏加油站、黑水色尔古加油站、红光加油站、红原加油站、机场加油站、金川加油站、九寨沟安乐加油站、九寨沟沟口加油站、九寨沟黑河加油站、九寨沟双河加油站、九寨沟漳扎加油站、理县红叶加油站、龙日坝加油站、茂县加油站、茂县南新黄草坪加油站、茂县土门加油站、茂州加油站、米亚罗加油站、羌峰加油站、壤塘加油站、若尔盖班佑加油站、若尔盖花湖加油站、若尔盖加油站、若尔盖唐克加油站、三官庙加油站、刷金寺加油站、松潘川主寺东北加油站、松潘黄龙景区加油站、松潘加油站、桃坪加油站、瓦切加油站、汶川水磨加油站、小金加油站、小金四姑娘山加油站、新黄龙加油站、映秀加油站和长征加油站共 44

个加油站。项目已建成并投产，本次属于补办环评。

项目属于国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正版）第一类鼓励类第七项石油、天然气中第3条“原油天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，为鼓励发展项目。其主要设备的型号规格不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》淘汰落后生产工艺装备范围内，项目符合国家现行产业政策。取得了各县国土资源局国有土地使用证和城乡规划建设局和住房保障局出具的建设项目选址意见书，符合当地规划。该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你公司应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

## 二、项目建设和运行过程中应重点做好以下工作：

（一）项目建设应贯彻“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保专项环保专项资金，确保各项环保措施的有效实施。

（二）加强环境管理，落实环保岗位责任制，严格按照《报告表》要求落实各项废水处置措施，在项目开始运营前，必须将站前截水沟及隔油池等污水处理设施补充完善，否则不能运营。

（三）严格按照《报告表》要求落实各项固体废物及噪声处置措施。各类固体废物应及时清运，杜绝沿途撒落和流失，防止二次污染。

（四）高度重视环境风险防范工作。认真落实运营期环保管理制度，严格落实各项风险防范措施，设计备用电源，防止停电等事故导致污染；制定并落实完善可靠的应急预案和应急防范措施，确保环境安全。

三、项目建设必须严格执行环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工运行后，必须按照规定程序向我局申请竣工环境报告验收，验收合格后，项目方可正式投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治

污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过 5 年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审查。

四、请阿坝州环境监察执法支队和各县环境保护和林业局做好该项目的日常监督管理工作。

五、请业主收到本批复 7 个工作日内，将环境影响报告表和批准后的批复文件送各县环境保护和林业局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

#### 4.4 验收监测标准

##### 4.4.1 执行标准

地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类水域标准。

无组织排放废气：执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 中无组织排放监控浓度限值。

厂界环境噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 表 1 中 2 类功能区标准。

##### 4.4.2 标准限值

验收监测标准与环评标准限值见表 4-1。

表 4-1 验收标准与环评标准对照表

类型	污染源	验收标准				环评标准			
废气	加油、卸油、储油	标准	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织浓度排放限值		标准	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织浓度排放限值			
		项目	排放浓度（mg/m <sup>3</sup> ）		项目	排放浓度（mg/m <sup>3</sup> ）			
		非甲烷总烃	4.0		非甲烷总烃	4.0			
地表水	/	标准	《地表水环境质量标准》GB3838-2002 表 1 中 III 类标准		标准	《地表水环境质量标准》GB3838-2002 表 1 中 III 类标准			
		项目	浓度限值（mg/L）	项目	浓度限值（mg/L）	项目	浓度限值（mg/L）	项目	浓度限值（mg/L）
		pH 值(无量纲)	6~9	CODcr	≤20	pH 值(无量纲)	6~9	CODcr	≤20

		BOD <sub>5</sub>	≤4	氨氮	≤1.0	BOD <sub>5</sub>	≤4	氨氮	≤1.0
		悬浮物	/	溶解氧	≥5	悬浮物	/	溶解氧	≥5
		石油类	≤0.05	/	/	石油类	≤0.05	/	/
厂界环境噪声	设备噪声	标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准			标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准		
		项目	标准限值 dB（A）			项目	标准限值 dB（A）		
			昼间		夜间		昼间		夜间
		2类	60		50	2类	60		50

#### 4.4.3 总量控制指标

根据环评报告：本项目排放废水为生活污水，总量控制指标已纳入九寨沟漳扎镇污水处理厂内，故不再单独设置总量控制指标。环评就本项目污水经预处理池处理后排入市政污水管网的水污染量给出建议，项目污水经预处理池处理后：CODCr：0.037t/a，氨氮：0.004t/a。

表五

## 5 验收监测质量保证及质量控制

(1) 验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。

(2) 现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。

(3) 监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。

(4) 环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。

(5) 环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。

(6) 气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核。

(7) 噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级 $\leq 0.5\text{dB}$  (A)。

(8) 实验室分析质量控制。

(9) 验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

表六

## 6.验收监测内容

### 6.1 废水监测

九寨沟漳扎加油站废水经预处理池处理后经市政污水管网，进入九寨沟漳扎镇污水处理厂内，由于该站用水量较少，且所在片区不定期停水，本次验收未对废水进行监测。

### 6.2 地表水监测

#### 6.2.1 地表水监测点位、项目及时间频率

表 6-1 地表水监测点位、项目及时间频率

序号	污染源	监测点位	监测项目	监测时间、频率
1	生活污水	白河市政管网总排污口上游 500m	pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、溶解氧、石油类	监测 3 天，每天 1 次
2		白河市政管网总排污口下游 1000m		

#### 6.2.2 地表水监测方法

表 6-2 地表水监测分析方法

项目	监测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
pH 值	玻璃电极法	GB/T6920-1986	ZHJC-W025 PHS-3CW 型 PH 计	/
化学需氧量	快速消解分光光度法	HJ/T399-2007	ZHJC-W142 723 可见分光光度计	3.0mg/L
五日生化需氧量	非稀释与接种法	HJ505-2009	ZHJC-W212 MP516 溶解氧仪 ZHJC-W035 SPX-150B 生化培养箱	0.5mg/L
氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ535-2009	ZHJC-W142 723 可见分光光度计	0.025mg/L
悬浮物	重量法	GB/T11901-1989	ZHJC-W027 ESJ200-4A 全自动分析天平	4mg/L
溶解氧	碘量法	GB/T7489-1987	25mL 棕色酸式滴定管	/
石油类	红外分光光度法	HJ637-2012	ZHJC-W005 OIL460 型红外分光测油仪	0.01mg/L

### 6.3 废气监测

#### 6.3.1 废气监测点位、项目及频率



表 6-3 废气监测点位、项目及时间频率

序号	污染源	监测点位	监测项目	监测时间、频率
1	加油机、埋地油罐	厂区上风向	非甲烷总烃	监测 2 天，每天 3 次
2		厂区下风向	非甲烷总烃	监测 2 天，每天 3 次
3		厂区下风向	非甲烷总烃	监测 2 天，每天 3 次
4		厂区下风向	非甲烷总烃	监测 2 天，每天 3 次

### 6.3.2 废气监测方法

表 6-4 无组织排放废气监测方法

项目	监测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
非甲烷总烃	气相色谱法	HJ/T38-1999	ZHJC-W004 GC9790 气相色谱仪	0.04 mg/m <sup>3</sup>

## 6.4 噪声监测

6.4.1 噪声监测点位、监测时间、频率见表 6-5。

表 6-5 噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法

监测点位	监测时间、频率	监测方法	方法来源
1#北厂界外 1m	监测 2 天，昼夜各 1 次	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	GB12348-2008
2#东厂界外 1m			
3#南厂界外 1m			
4#西厂界外 1m			

6.4.2 噪声监测方法见表 6-6。

表 6-6 噪声监测方法

项目	监测方法	方法来源	使用仪器及编号
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB12348-2008	ZHJC-W234 HS6288B 噪声频谱分析仪

表七

7 验收监测期间生产工况记录及验收监测结果

7.1 验收期间工况情况

2017年3月8日~10日，九寨沟漳扎加油站正常运营，运行负荷率均在75%以上，环保设施正常运行，符合验收监测条件。

表 7-1 验收监测生产负荷表

日期	产品名称	设计销量	实际销量	运行负荷%
2017年3月8日	汽油销售	7.40t/d	6.71t/d	90.68
	柴油销售	5.07t/d	4.21t/d	83.04
2017年3月9日	汽油销售	7.40t/d	6.84t/d	92.43
	柴油销售	5.07t/d	4.64t/d	91.52
2017年3月10日	汽油销售	7.40t/d	6.44t/d	87.03
	柴油销售	5.07t/d	4.71t/d	92.90

7.2 验收监测结果

7.2.1 地表水监测结果

表 7-2 地表水环境质量监测结果表 单位: mg/L

项目	点位	白河市政管网总排污口 上游 500m			白河市政管网总排污口 下游 1000m			标准限值
		03月 08日	03月 09日	03月 10日	03月 08日	03月 09日	03月 10日	
pH 值（无量纲）		8.24	8.17	8.15	8.22	8.13	8.13	6~9
化学需氧量		19.2	19.2	19.2	16.1	16.1	16.1	≤20
五日生化需氧量		0.9	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	≤4
氨氮		0.055	0.069	0.049	0.054	0.083	0.069	≤1.0
悬浮物		8	6	7	10	12	9	-
溶解氧		6.9	5.9	6.7	8.3	8.3	7.7	≥5
石油类		0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	≤0.05

通过监测结果可以看出，项目所在地地表水体水质指标均满足《地表水环境质量

标准》（GB3838-2002）中 III 类水质标准要求。

### 7.2.2 废气监测结果

表 7-3 无组织排放废气监测结果表 单位：mg/m<sup>3</sup>

项目 \ 点位		03 月 08 日			03 月 09 日			标准 限值
		第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	
非甲烷 总烃	厂界上风向	0.640	0.669	0.603	0.522	0.648	0.568	4.0
	厂界下风向 1#	0.681	1.00	0.721	0.678	1.01	0.933	
	厂界下风向 2#	0.727	1.03	0.680	0.856	0.821	0.822	
	厂界下风向 3#	0.945	0.901	0.721	0.700	0.943	0.748	

监测结果表明，布设的 4 个无组织浓度排放监控点所测非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表 2 无组织排放浓度限值。

### 7.2.3 厂界噪声监测结果

表 7-4 厂界环境噪声监测结果 单位：dB (A)

点位	2017.3.8		2017.3.9	
	昼间	夜间	昼间	夜间
北厂界外 1m	51.3	40.4	56.0	46.3
东厂界外 1m	55.7	38.5	55.2	42.2
南厂界外 1m	58.1	38.6	55.5	40.1
西厂界外 1m	58.2	38.5	55.9	38.8
标准值	昼间 60		夜间 50	

监测结果表明，加油站厂界噪声监测点位昼间噪声值为 51.3~58.2dB (A)，夜间噪声值为 38.5~46.3dB (A)，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准。

### 7.2.4 固体废弃物处置

本项目固体废物主要为员工及司乘人员生活垃圾、预处理池污泥、隔油池油水混合物、废河沙、油罐清洗废液及部分沾油废物。

治理措施：生活垃圾、沾油废物集中收集后由环卫部门统一集中处理。预处理池

污泥定期清掏，交由环卫部门处理。废河沙、隔油池废油集中收集于危废暂存间，交由四川省中明环境治理有限公司统一处理。油罐清洗废液交由油罐清洗单位（成都市蒲江县油库建筑安装工程有限公司）处理。

## 表八

### 8 总量控制及环评批复检查

#### 8.1 总量控制

环评报告表及环评批复，未对本项目废水下达总量控制指标。加油站废水经预处理池处理后进入九寨沟漳扎镇污水处理厂处理。由于项目所在片区经常停水，本次验收未对废水进行监测，故本次验收未进行总量控制指标检查。

#### 8.2 环评批复检查

本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表 8-1。

表 8-1 环评批复文件执行情况检查表

序号	环评批复要求	落实情况
1	项目建设应贯彻“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保专项环保专项资金，确保各项环保措施的有效实施。	已落实，环保投资已完成 56 万元。
2	加强环境管理，落实环保岗位责任制，严格按照《报告表》要求落实各项废水处置措施，在项目开始运营前，必须将站前截水沟及隔油池等污水处理设施补充完善，否则不能运营。	已落实。生活污水经预处理池收集处理后经污水管网进入漳扎镇污水处理厂处理；已整改完善环保沟与隔油池。
3	严格按照《报告表》要求落实各项固体废物及噪声处置措施。各类固体废物应及时清运，杜绝沿途撒落和流失，防止二次污染。	通过调查走访，生产期间未发生固废污染事故和噪声扰民现象。
4	高度重视环境风险防范工作。认真落实运营期环保管理规章制度，严格落实各项风险防范措施，设计备用电源，防止停电等事故导致污染；制定并落实完善可靠的应急预案和应急防范措施，确保环境安全。	已经落实环境管理规章制度，并落实了各项风险防范措施。设置柴油发电机作为加油站应急电源。

#### 8.3 公众意见调查

本次公众意见调查对加油站周围的群众共发放调查表 20 份，收回 20 份，回收率 100%，调查结果有效。调查对象为周边的居民，年龄介于 22~58 岁，文化程度从小学到大专。

调查结果表明：

100%的被调查公众表示支持项目建设；100%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐无影响；100%的被调查公众表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活无影响；100%的被调查公众不清楚项目的主要环境影

响；100%的被调查者对环境保护措施效果表示满意；100%的被调查者认为项目对本地区的经济发展有正影响；100%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。

调查结果表明见表 8-2。

表 8-2 公众意见调查结果统计

序号	内容	意见		
		选项	人数	%
1	您对本项目建设的态度	支持	20	100
		反对	0	0
		不关心	0	0
2	本项目建设对您的生活、工作、学习方面是否有影响	有影响可接受	0	0
		有影响不可接受	0	0
		无影响	20	100
3	本项目运行对您的生活、学习、工作方面的影响	正影响	0	0
		有负影响可接受	0	0
		有负影响不可接受	0	0
		无影响	20	100
4	您认为本项目的主要环境影响有哪些	水污染物	0	0
		大气污染物	0	0
		固体废物	0	0
		噪声	0	0
		生态破坏	0	0
		环境风险	0	0
		没有影响	0	0
不清楚	20	100		
5	您对本项目环境保护措施效果满意吗	满意	20	100
		一般	0	0
		不满意	0	0
		无所谓	0	0
6	本项目是够有利于本地区的经济发展	有正影响	20	100
		有负影响	0	0
		无影响	0	0
		不知道	0	0
7	您对本项目的环保工作总体评价	满意	20	100
		基本满意	0	0
		不满意	0	0

		无所谓	0	0
8	其它意见和建议	无人提出意见和建议		

#### 8.4 环境风险及应急措施检查

加油站属于易燃易爆场所，本项目风险是加油站因各种原因（设计和安装存在的缺陷，设备质量不过关，加油过程中发生错误操作或操作不规范等）造成成品油泄漏，并由此进一步引发火灾或爆炸等恶性事故。目前公司颁布并实施了《中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司九寨沟漳扎加油站突发环境事件应急预案》，并于2017年6月7日报送九寨沟县环保局备案，备案号：513225-2017-007-L。

《中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司九寨沟漳扎加油站突发环境事件应急预案》中明确了应急组织机构与职责、预防及预警、应急响应、应急保障、应急保障物资、预案管理等，一旦遇上突发环境事件立即启动应急响应程序，由相应的应急组织人员协调解决处理问题。当发生火灾或者爆炸情况时，要求加油站人员立即停止作业，迅速撤离到安全地带，在可能的情况下切断电源、关闭闸门。在建筑物内逃生通道被切断、短时间内无人救援时，应关紧迎火门窗，用湿毛巾、湿布堵塞门缝，用水淋透房门，防止烟火侵入。等待救援时应尽量在阳台、窗口等易被发现的地方等待。着火初期，可用浸湿的被褥、衣物等捂压，也可用干粉灭火器扑灭，在火熄灭的同时关闭阀门。

表九

## 9 验收监测结论、主要问题及建议

### 9.1 验收监测结论

验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和生产。

本次验收报告是针对 2017 年 3 月 8 日~10 日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。

验收监测期间，中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司九寨沟漳扎加油站运营负荷达到要求，满足验收监测要求。

### 9.2 各类污染物及排放情况

(1) 废水：生活污水经预处理池处理后进入九寨沟漳扎镇污水处理厂处理。由于项目所在片区经常停水，本次验收未对废水进行监测。

(2) 废气：布设的 4 个无组织浓度排放监控点所测非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表 2 无组织排放浓度限值。

(3) 噪声：项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准。

(4) 地表水：项目所在地市政污水排污口上下游地表水体水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类水质标准要求。

(5) 固体废弃物排放情况：生活垃圾、沾油废物集中收集后由环卫部门统一集中处理。预处理池污泥定期清掏，交由环卫部门处理。废河沙、隔油池废油集中收集于危废暂存间，交由四川省中明环境治理有限公司统一处理。油罐清洗废液交由油罐清洗单位（成都市蒲江县油库建筑安装工程有限公司）处理。

(6) 总量控制指标：

根据环评报告表及环评批复，未对本项目废水下达总量控制指标。加油站废水经预处理池处理后进入九寨沟漳扎镇第三污水处理厂处理。由于项目所在片区经常



停水，本次验收未对废水进行监测，故本次验收未进行总量控制指标检查。

（7）调查结果表明：调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设；100%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意或基本满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。

综上所述，在建设过程中，中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司九寨沟漳扎加油站项目执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资 306.6 万元，其中环保投资 56 万元，环保投资占总投资比例为 18.3%。项目废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织浓度排放限值；项目废水不外排；厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准；固体废物采取了相应处置措施。项目附近居民对项目环保工作较为满意，加油站制定有相应的环境管理制度和应急预案。因此，建议该项目在按照本报告表提出的建议整改完成后通过竣工环保验收。

### 9.3 主要建议

（1）按环评要求，严格落实各项事故及风险防范措施，设置可燃气体报警监测器、火灾报警系统。严格按照应急预案中各项措施，定期举行演练。

（2）加强预处理池、隔油池管理。定期清理隔油池废油，建立预处理池清运记录，以备主管部门检查。

（3）加强对各项环保设施的日常管理和维护，确保各项污染物长期稳定达标排放，进一步加强固体废物的分类贮存、运输、处理等过程的管理，防止造成二次污染。

（4）本项目未整改储罐区双层罐、未设置地下水监控井，须按照中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司计划，限期整改，完工后另行验收。

**附件：**

附件 1 环评批复

附件 2 执行标准

附件 3 危废协议

附件 4 油罐清洗合同

附件 5 委托书

附件 6 工况

附件 7 环境监测报告

附件 8 公众意见调查表

附件 9 应急预案备案表

附件 10 油气回收装置检测报告

附件 10 关于阿坝州州内加油站环境保护竣工验收的报告

附件 11 承诺书

**附图：**

附图 1 地理位置图

附图 2 外环境关系及监测布点图

附图 3 加油站总平面图

附图 4 现状照片

**附表：**

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

